

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月15日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 5556 | リコール開始日 | 令和6年10月15日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 高崎 文弘 TEL 0120-723-406 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 車枠及び車体(フェンダー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ドリー付バントレーラのドリー部フェンダーステーにおいて、振動における検討が不十分なため、当該ステーの強度が不足している。そのため、走行時の振動により当該ステーに亀裂が生じ、最悪の場合、当該ステーが破断し、フェンダーと共に脱落することで、他の交通の妨げになるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ドリー部のフェンダーステーおよび泥除けゴムを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 5件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 ・改善実施済車には、ドリー部の製造番号付近にNo.5556のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車のシリアル番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|----------|--------------------------------------|---|------------|----|
| トレクス | TFA235AA | - | TFA235AA001 令和2年12月28日 | 1 | |
| | TFA236AA | | TFA236AA001～TFA236AA051 令和5年1月9日～令和6年4月16日 | 45 | |
| | TFW234AA | | TFW234AA001～TFW234AA003 令和1年10月31日～令和2年2月12日 | 3 | |
| | TFW234AB | | TFW234AB001～TFW234AB009 令和3年12月2日～令和5年4月4日 | 8 | |
| | TFW235AA | | TFW235AA001 令和2年12月22日 | 1 | |
| | TFW237AA | | TFW237AA001～TFW237AA013 令和3年8月27日～令和3年10月25日 | 12 | |
| | TFW237AB | | TFW237AB001～TFW237AB012 令和4年1月25日～令和4年3月24日 | 11 | |
| | TFW237AC | | TFW237AC001～TFW237AC002 令和4年2月23日～令和4年5月26日 | 2 | |
| | TFW237AD | | TFW237AD001～TFW237AD002 令和5年2月28日～令和5年3月28日 | 2 | |
| | TFW237AE | | TFW237AE001～TFW237AE002 令和6年1月17日～令和6年2月14日 | 2 | |
| | TFW237AF | | TFW237AF001～TFW237AF011 令和6年4月26日～令和6年6月28日 | 10 | |
| (計11型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和1年10月31日～令和6年6月28日 | (計97台) | | |

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。