


改善箇所説明図

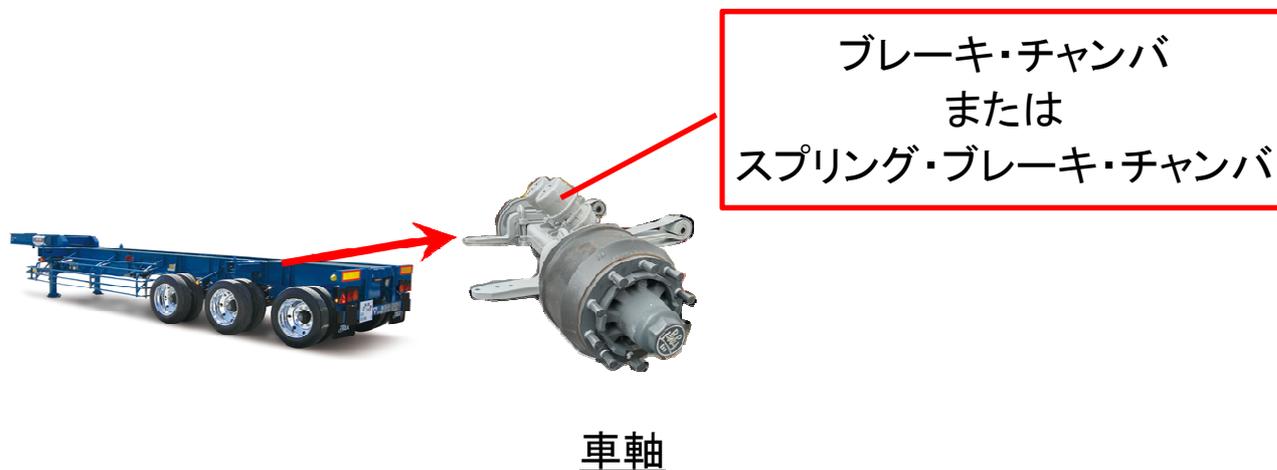

| | 1軸目 | 2軸目 | 3軸目 |
|--------|--|---|--|
| | ブレーキ・チャンバ  | スプリング・ブレーキ・チャンバ  | スプリング・ブレーキ・チャンバ  |
| 交換前サイズ | 24 | 24/30 | 24/30 |
| 交換後サイズ | 30 | 30/30 | 30/30 |

 は交換する部品を示す。

【不具合の内容】

セミトレーラのブレーキシステムにおいて、製造への指示が不適切なため、誤ったブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバが取付されている。そのため、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、適正なブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバに交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5555のステッカーを貼付する。